Déballage

Déballer avec soin la balance Scout et tous les éléments de l'emballage. Remiser l'emballage afin de garantir un entreposage en sécurité et un transport ultérieur.
Éléments inclus :

- Balance
- Plateau
- Adaptateur CA & prise
- Carte de garantie
- Masse d'étalonnage (uniquement pour les modèles SJX/E avec une capacité de 64 g)
- Godet (uniquement pour les modèles avec une capacité de 64 g)
- Guide de démarrage rapide
- Ensemble d'étiquettes de capacité (SJX323N / E et SJX1502N / E uniquement)

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

Disposer sur une surface stable avec un espace suffisant. Éviter les courants d'air excessifs, les vibrations, les sources de chaleur ou des changements rapides de température.

PRÉPARATION POUR l'UTILISATION

Étape-1	**Déverrouiller le verrou de transport rouge sur le socle de la balance.**	
	Modèles non SJXN/E:	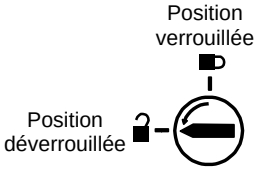
	Modèles SJXN/E: Tourner l'indicateur de 90° dans le sens horaire. Retirez le verrou de transport rouge en tirant dessus avant d'installer le plateau. Conservez le verrou de transport correctement pour le transport futur. Pour le réinstaller, suivre le processus de retrait dans l'ordre inverse. l'indicateur sorti: 	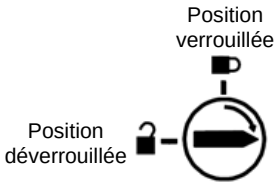

Etape-2	**Installer le plateau** **Pour SJX/E :** *Plateau rectangulaire :* Placer diagonalement sur le socle et faire pivoter dans le sens antihoraire jusqu'au verrouillage. *Plateau circulaire* : Placer directement sur le socle. **Pour SJX** : Placer directement le plateau en acier inoxydable sur le socle.	**Pour SJX/E**
Etape-3	**Joindre une étiquette de capacité Pour SJX323N / E et SJX1502N / E:** Fixez l'étiquette de capacité au-dessus du écran à la position comme démontré dans le graphique et alignez les bords avec les lignes pointillées.	Capacity Label **Pour SJX323N / E et SJX1502N / E**
Etape-4	**Raccorder l'alimentation électrique** Raccorder l'adaptateur CA au connecteur femelle de la balance. *Installation des piles* Installer les quatre piles « AA » (LR6) (non inclues) en respectant la polarité comme indiqué dans le logement des piles.	Connecteur femelle CA Logement des piles
Étape-5	**Vérifier le niveau de la balance** Vérifier le niveau de la balance avant utilisation par réglage des pieds jusqu'à centrer la bulle d'air.	YES NO

MESURES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lire tous les avertissements de sécurité avant d'installer, de raccorder ou d'entretenir cet équipement. Ne pas se conformer à ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conserver toutes les instructions pour consultation future.

- Vérifier que la tension de l'alimentation électrique CA locale correspond à la plage d'alimentation imprimée sur l'étiquette de l'adaptateur CA.
- Uniquement raccorder l'adaptateur CA à une prise avec mise à la terre.
- Positionner l'équipement de façon à ce que l'adaptateur CA puisse facilement être débranché de la prise.
- Positionner le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne représente pas un obstacle potentiel ou un risque de coupure.
- Ne faire uniquement fonctionner l'équipement que dans les conditions ambiantes décrites dans les instructions d'utilisation.
- Cet équipement est destiné à une utilisation en intérieur et ne doit être utilisé qu'en endroits secs.
- Ne pas faire fonctionner l'équipement dans des environnements dangereux ou explosibles.
- Débrancher l'équipement de l'alimentation électrique avant nettoyage ou entretien.
- Il est nécessaire que l'entretien ne soit réalisé que par du personnel autorisé.

Utilisation prévue

Cet instrument est destiné à être utilisé dans les laboratoires, les écoles, les entreprises et les industrie. Il ne doit être utilisé que pour mesurer les paramètres décrits dans ces mode d'emploi. Tout autre type d'utilisation et d'exploitation au-delà des limites de spécifications techniques, sans le consentement écrit de OHAUS, est considéré comme non conforme.
prévu. Cet instrument est conforme aux normes actuelles de l'industrie et à la règles de sécurité reconnues; Cependant, il peut constituer un danger lors de l'utilisation. Si la l'instrument n'est pas utilisé conformément à ce mode d'emploi, le la protection fournie par l'instrument peut être altérée.

COMMANDES

- ***Fonctions des boutons***

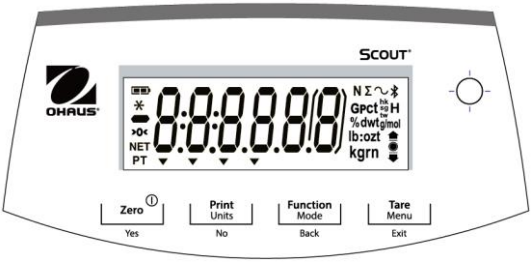

Bouton	Zero (Yes)	Print Units (No)	Function Mode (Back)	Tare Menu (Exit)
Pression brève	**Zero/On** Mise en service de la balance; SI la balance est sur On, remise à zéro	**Print** Déclenche l'impression	**Function** Déclenche un type d'application	**Tare** Tare
Pression longue Appui prolongée	**Off** Mise à l'arrêt de la balance Aucun	**Units** Modifie les unités de mesure Aucun	**Mode** Modifie le type d'application Aucun	**Menu** Entrée dans le menu utilisateur Voir la valeur Tare prédéfinie
Pression brève (Menu Fonction)	**Yes** Accepter le réglage actuel	**No** Avancer vers le menu ou réglage suivant	**Back** Revenir au point précédent du menu	**Exit** Quitter le menu the user utilisateur

CALIBRATION

Un étalonnage est recommandé lors de la première utilisation de la balance pour s'assurer de la précision des pesées.

- ***Étalonnage de l'intervalle externe***

Balance en marche:

Étape-1	Appuyer et maintenir **Menu** jusqu'à ce [MENU] (Menu) soit affiché.
Etape-2	Relâcher le bouton, l'affichage indique [C.A.L].
Etape-3	Appuyer **Oui** pour accepter. [SPAN] est alors affiché.
Etape-4	Appuyer **Oui** pour commencer l'étalonnage de l'intervalle externe. [--C--] est affiché, la valeur zéro est enregistrée automaqtieuement.
Etape-5	Disposer la masse spécifiée pour l'étalonnage de l'intervalle externe sur le plateau. Appuyer **Non** pour sélectionner un autre poids. [--C--] est affiché lors de l'enregistrement de la valeur L'affichage indique [donE] si l'étalonnage est réussi. La balance revient au type d'application précédente et est prêtre à être utilisée

- ***Étalonnage de l'intervalle interne (pas disponible pour les modèles SJX/E)***

Balance en marche:

Étape -1	Appuyer et maintenir **Menu** jusqu'à ce que [MENU] (Menu) soit affiché.	
Étape -2	Relâcher le bouton, l'affichage indique [C.A.L].	
Étape -3	Appuyer **Oui** pour valider. [In.CAL] est alors affiché.	
Étape -4	Appuyer **Oui** pour commencer l'étalonnage interne. La valeur zéro est enregistrée automatiquement.	
Étape -5	Tirer la poignée de calibtaton interne lorsque l'affichage indique [PULL].	
Étape -6	Pousser la poignée de calibration lorsque l'affichage indique [PUSH].	
Étape -7	Répéter les étapes 5 et 6 à nouveau.	
Étape -8	L'affichage indique [donE] si l'étalonnage est réussi. La balance revient au type d'application précédente et est prêtre à être utilisée.	

FONCTIONNEMENT et APPLICATIONS

On peut paramétrer la balance pour fonctionner suivant une ou plusieurs types d'application. Appuyer et maintenir la touche **Mode** pour sélectionner le type d'application.

La balance Scout SJX comprend les applications suivantes:

[WJE IGH]	[Count]	[PErcnt]	[CHECK]	[totAL]	[SPEC.Gr]	[HoLd]
Pesée	Comptage des pièces	Pesée en pourcentage	Pesée de contrôle	Récapitulation	Détermination de la densité	Maintien de l'affichage

- ***Pesée***

Etape-1	Appuyer sur le bouton **Zéro/Marche** pour mettre la balance en marche.
Etape-2	Sélectionner Pesée (application par défaut) en appuyant et maintenant la touche **Mode**.
Etape-3	Appuyer **Tare** ou **Zéro** le cas échéant pour commencer.
Etape-4	Disposer les objets sur le plateau pour afficher le poids. Une fois stabilisé, le symbole ***** est affiché à l'écran. L'écran indique ensuite le poids de l'échantillon.

ORGANISATION DU MENU

Sous-menus	***C.a.l*****	***S.E.t.U.P***	***M.o.d.E***	***U.n.i.t*****	***E.n.d***
User Menu Items: Tare Menu — Pression longue – **Entrer menu** **Yes** — Pression brève - **Accepter** **No/Back** — Pression brève – Aller menu suiv./préc. Next/Prev. menu **Exit** — Pression brève – **Quitter** menu	*In.CAL** *CAL.Adj** *-100* *..* ***0*** *..* *100* *Span* *Lin* *End*	*Reset* *Yes/**No*** *Auxiliaire L'obtention du diplôme*** ***On**/Off* *Filter* *Low/**Med**/High* *AZT* ***0.5**/1/3/Off* *StableRange* *0.5/**1**/2//5* *Backlight* *Off/On/**Auto*** *Auto Tare* ***Off**/On/On-acc* *Auto Off* ***Off**/1/5/10* *End*	*Reset* *Yes/**No*** *Weighing* ***On**/Off* *Counting* ***On**/Off* *Percent* ***On**/Off* *Check* ***On**/Off* *Totalize* ***On**/Off* *Density* *On/**Off*** *Hold* *Disp/Peak/**Off*** *End*	*Reset* *g* *kg* *ct* *oz* *ozt* *dwt* *lb* *grn* *hkt* *sgt* *twt* *t* *tola/tical* *End*	

Remarque: Les polices de caractères gras sont réglées par défaut dans les menus.

* Les présents sous-menus ne sont pas disponibles pour les modèles SJX/E.

** Les paramètres disponibles peuvent être différents selon les réglementations locales.

** Les paramètres disponibles peuvent varier en fonction des réglementations locales.

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

- ***Interface de connexion***

Utiliser une interface de connexion en option pour connecter la balance soit à un ordinateur, une imprimante ou un OHAUS écran.

Ci-dessous les accessoires de l'interface de connexion disponibles :

RS232, USB Host, Clef USB, Ethernet, Bluetooth*.

Interface de connexion à larrière de la balance:

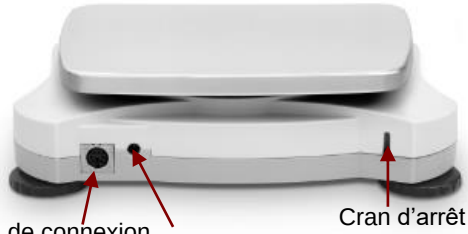

* L'interface de connexion peut varier selon les réglementations locales

- ***Pesée sous crochet***

La pesée sous crochet pour les modèles SJX/E se situe sur la face opposée du capot du logement des piles comme indiqué ci-dessous (pour les modèles SJX, celui-ci se situe dans la couverture de protection de la pesée suspendue). Pour utiliser cet accessoire, ôter la couverture de protection rouge pour l'ouverture de la pesée suspendue.

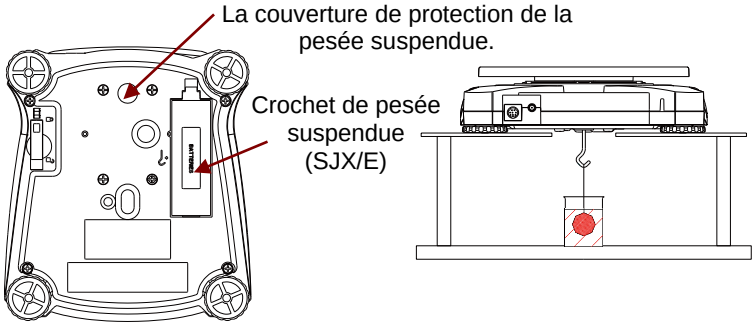

ENTRETIEN

Nettoyage

ATTENTION : Danger de choc électrique. Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lors du nettoyage.

Le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux si nécessaire.

Attention : Ne pas utiliser de solvants, de produits chimiques, d'alcool, d'ammoniaque ou de produits abrasifs pour nettoyer le boîtier ou le panneau de commande.

Dépannage

Le tableau suivant répertorie les problèmes courants, leurs causes possibles et leurs solutions.
Si le problème persiste, contacter OHAUS ou votre revendeur agréé.

TABLEAU 5-1.

Symptôme	**Cause possible**
Impossible d'allumer	La balance n'est pas alimentée
Mauvaise précision	Étalonnage incorrect environnement instable
Impossible d'étalonner	Interrupteur de sécurité en position verrouillée
Err 8.1	Poids supérieur à la puissance sur la gamme zéro.
Err 8.2	Poids inférieur à la puissance sur la gamme zéro.
Err 8.3	En surcharge (poids excède la capacité nominale)
Err 8.4	En sous charge (plateau enlevé)
Err 8.5	Tare hors plage
Err 8.6	Valeur affichée dépasse 999999 (possible dans le mode totalisation)
Err 8.7	Position inconnue du poids interne
AEF.Err	Erreur de comptage de pièces ou de pourcentage - poids échantillon < 1 d. **Balance** affiche une erreur et quitte ensuite le comptage de pièces ou va à [Clr.APW].
Lo.rEF	Le poids de référence de pourcentage ou d'APW est trop faible pour des résultats précis
CAL E	Échec d'étalonnage.
USb.Err	Ne peut pas trouver le menu ou fichier d'application dans le disque « U ».

Service d'information

Si la section de dépannage ne permet pas de résoudre ou ne décrit pas le problème, contacter l'agent d'entretien agréé OHAUS. Pour un service d'assistance ou une prise en charge technique aux États-Unis, composer le numéro gratuit 1-800-672-7722, poste 7852 entre 8h00 et 17h00 (GMT - 5). Un spécialiste du service produit OHAUS est disponible pour apporter son aide. En dehors des États-Unis, bien vouloir se rendre sur notre site web, www.ohaus.com pour rechercher la filiale OHAUS la plus proche.

Accessoires

TABLEAU 5-2. ACCESSOIRES

DESCRIPTION	Numéro d'article	DESCRIPTION	Numéro d'article
Kit RS232	30268982	Kit de superposition, x 1	30268988
Kit hôte USB	30268983	Kit de poids spécifique	30269020
Kit clef USB	30268984	Kit d'affichage auxiliaire	30269019
Kit Bluetooth*	30268985	Mallette de transport	30269021
Kit Ethernet	30268986	Housse	30269022
Kit de superposition, x 6	30268987	Imprimantes et câbles	Contacter OHAUS

Remarque : * Le kit Bluetooth n'est disponible qu'uniquement dans certaines régions conformément à la réglementation locale.

Légal pour le commerce (Modèles SJX ... M ... et SJX ... N ... uniquement)

Lorsque la balance est exploitée pour le commerce ou pour une application légalement contrôlée, celle-ci doit être configurée, vérifiée et plombée conformément à la réglementation des poids et mesures. Il appartient à l'acheteur de s'assurer que toutes les obligations légales soient respectées. Les exigences variant d'une juridiction à l'autre, il est conseillé à l'acheteur de contacter son bureau local des poids et mesures pour obtenir des instructions sur la mise en service de la balance.

Paramètres

Avant vérification et pose d'un plomb, effectuez les étapes suivantes:

1. Vérifier que les paramètres de menu répondent à la réglementation des poids et mesures.
2. Le menu des unités devrait être revu. Vérifiez que les unités activées sont autorisées par les réglementations locales en matière de poids et mesures.
3. Effectuer un étalonnage.
4. Placer la position de l'interrupteur de sécurité en position verrouillée.

Vérification

Un responsable des poids et mesures doit effectuer la procédure de vérification. Contactez le bureau local des poids et mesures pour plus d'informations.

Pose d'un scellé

Une fois la balance vérifiée, elle doit être scellée par le responsable des poids et mesures afin d'empêcher tout accès non détecté aux paramètres légalement contrôlés. Avant de sceller l'appareil, s'assurer que le commutateur de sécurité soit en position verrouillée.
Si on utilise un câble muni d'un scellé, passer le câble à travers les trous dans l'interrupteur de sécurité et le fond du boîtier comme illustré.
Si on utilise un scellé en papier, placer le scellé au-dessus de l'interrupteur de sécurité et le fond du boîtier comme illustré.

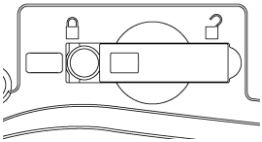

Déverrouillé

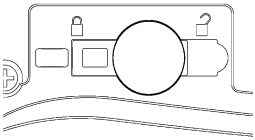

Verrouillé avec un scellé en papier

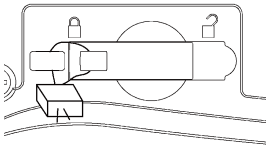

Verrouillé avec un câble muni d'un scellé

FICHE TECHNIQUE

Évaluations de l'équipement:
Utilisation en intérieur uniquement
Altitude : Jusqu'à 2 000 m
Plage de température de fonctionnement +5 °C à +40 °C
Plage de température spécifiée: reportez-vous aux tableaux ci-dessous
Humidité relative: 10 % à 80 % à 31 °C sans condensation, diminution linéaire jusqu'à 50 % à 40 °C
Alimentation: entrée de l'adaptateur secteur 100-240V 50/60 Hz et sortie 5 V CC 1 A (à utiliser avec d'alimentation certifiée ou approuvée, qui doit avoir une tension SELV et une sortie de circuit d'énergie limitée), ou 4 piles AA
Variations de l'alimentation électrique : jusqu'à ± 10 % de la tension nominale
Taux de pollution : 2
Catégorie d'installation : II

Modèles généraux :

Modèle	SJX323 SJX323/E	/ SJX322/E	SJX622 SJX622/E	SJX1502 SJX1502/E
Capacité	320 ct (64 g)	320 g	620 g	1500 g
Précision de lecture	0.005 ct (0.001 g)	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Répétabilité (Dév. Std.)	0.002 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g
Linéarité	0.003 g	0.01 g	0.02 g	0.03 g
Masse d'étalonnage par intervalle*	50 g	200 g	300 g	1.5 kg
Masse d'étalonnage linéaire	30, 60 g	200, 300 g	300, 600 g	1 kg, 1.5 kg
Capacité x Précision de lecture (kg)	/	/	/	1.5 x 0.00001
Capacité x Précision de lecture (ct)	320 x 0.005	1600 x 0.05	3100 x 0.05	7500 x 0.05
Capacité x Précision de lecture (oz)	2.25750 x 0.00005	11.2880 x 0.0005	21.8700 x 0.0005	52.9110 x 0.0005
Capacité x Précision de lecture (ozt)	2.05765 x 0.00005	10.2880 x 0.0005	19.9335 x 0.0005	48.2260 x 0.0005
Capacité x Précision de lecture (dwt)	41.153 x 0.001	205.76 x 0.01	398.67 x 0.01	964.52 x 0.01
Capacité x Précision de lecture (lb)	/	/	1.36690 x 0.00005	3.30690 x 0.00005
Capacité x Précision de lecture (grn)	987.66 x 0.02	4938.4 x 0.2	9568.0 x 0.2	23148.4 x 0.2
Étalonnage	SJX/E : Étalonnage externe par intervalle ou linéaire choisi par l'utilisateur			
Temps de stabilisation (sec.)	1,5	1		1,5
Construction	Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable			
Pare-vent	Oui	Non		
Plage de tare	Pleine capacité par soustraction			
Unités de pesage**	g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola			
Modes d'application**	Pesage, comptage de pièces, pourcentage, pesée de contrôle, totalisation, maintien de l'affichage			
Autonomie normale des piles	80 heures			
Plage de températures spécifiées	10°C à 40°C			
Conditions de stockage	-20°C à 55°C à 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation			
Communication	RS232, Périphérique USB, Ethernet, Bluetooth***, Hôte USB (tous disponibles en tant qu'accessoire)			
Type d'affichage	Rétro-éclairage par LCD : 6 chiffres 7 segments avec rétro-éclairage blanc			
Taille de l'écran	Chiffres 20 mm			
Taille du plateau (L x P)	Ø 93 mm	Ø 120 mm		170 x 140 mm
Dimensions d'balance (L x P x H) SJX	202 x 230 x 114 mm	202 x 230 x 68 mm		
Dimensions d'balance (L x P x H) SJX/E	202 x 222 x 103 mm	202 x 224 x 54 mm		
Dimensions d'expédition SJX (L x P x H)	300 x 250 x 129 mm			
Dimensions d'expédition - SJX/E (L x P x H)	300 x 250 x 129mm	300 x 250 x 86 mm		
Poids net - SJX	1,1 kg	1,6 kg		
Poids net - SJX/E	1 kg			
Poids d'expédition - SJX	1,7 kg	2,2 kg		
Poids d'expédition - SJX/E	1,5 kg			

Modèle	**/ SJX621/E**	**/ SJX3201/E**	**SJX6201 SJX6201/E**	**/ SJX8200/E**
Capacité	620 g	3200 g	6200 g	8200 g
Précision de lecture	0.1 g	0.1 g	0.1 g	1 g
Répétabilité (Dév. Std.)	0.1 g	0.1 g	0.1 g	1 g
Linéarité	0.1 g	0.1 g	0.2 g	1 g
Masse d'étalonnage par intervalle*	300 g	3 kg	5 kg	8 kg
Masse d'étalonnage linéaire	300, 600 g	1.5 kg, 3 kg	3 kg, 6 kg	4 kg, 8 kg
Capacité x Précision de lecture (kg)	/	3.2 x 0.0001	6.2 x 0.0001	8.2 x 0.001
Capacité x Précision de lecture (ct)	3100 x 0.5	16000 x 0.5	31000 x 0.5	41000 x 5
Capacité x Précision de lecture (oz)	21.870 x 0.005	112.880 x 0.005	218.700 x 0.005	289.25 x 0.05
Capacité x Précision de lecture (ozt)	19.930 x 0.005	102.880 x 0.005	199.335 x 0.005	263.60 x 0.05
Capacité x Précision de lecture (dwt)	398.7 x 0.1	2057.6 x 0.1	3986.7 x 0.1	5270 x 1
Capacité x Précision de lecture (lb)	1.3670 x 0.0005	7.0550 x 0.0005	13.6685 x 0.0005	18.080 x 0.005
Capacité x Précision de lecture (grn)	9570 x 2	49380 x 2	95680 x 2	126540 x 20
Étalonnage	SJX/E : Étalonnage externe par intervalle ou linéaire choisi par l'utilisateur			
Temps de stabilisation (sec.)	1			
Construction	Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable			
Pare-vent	Non			
Plage de tare	Pleine capacité par soustraction			
Unités de pesage**	g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn, hkt, sgt, twt, tical, tola			
Modes d'application**	Pesage, comptage de pièces, pourcentage, pesée de contrôle, totalisation, maintien de l'affichage			
Autonomie normale des piles	120 heures	80 heures		120 heures
Plage de températures spécifiées	10°C à 40°C			
Conditions de stockage	-20°C à 55°C à 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation			
Communication	RS232, Périphérique USB, Ethernet, Bluetooth***, Hôte USB (tous disponibles en tant qu'accessoire)			
Type d'affichage	Rétro-éclairage par LCD : 6 chiffres 7 segments avec rétro-éclairage blanc			
Taille de l'écran	Chiffres 20 mm			
Taille du plateau (L x P)	170 x 140 mm			
Dimensions d'balance (L x P x H) SJX	202 x 230 x 68 mm			
Dimensions d'balance (L x P x H) SJX/E	202 x 224 x 54 mm			
Dimensions d'expédition SJX (L x P x H)	300 x 250 x 129 mm			
Dimensions d'expédition - SJX/E (L x P x H)	300 x 250 x 86 mm			
Poids net - SJX	1,6 kg			
Poids net - SJX/E	1 kg			
Poids d'expédition - SJX	2,2 kg			
Poids d'expédition - SJX/E	1,5 kg			

Remarque :
* Les masses de calibrage ne sont incluses que pour 64 g modèles.
** Les unités de pesage disponibles, les modes d'application et le kit d'interface en option varient en fonction des réglementations locales.
*** Kit Bluetooth est uniquement disponible dans certaines régions en fonction des réglementations locales.

Modèles approuvés PEIT et Mesures Canada :

Modèle	SJX323N/E	SJX622N/E	SJX1502N/E	SJX6201N/E
Capacité	320 ct (64 g)	620 g	1500 g	6200 g
Précision de lecture	0.01 ct (0.001 g) ou 0.1 ct (0.01 g)	0.1 g	0.01 g ou 0.1 g	1 g
Intervalle de vérification	0.1 ct (0.01 g)	0.1 g	0.1 g	1 g
Classes	II	III	II	III
Masse d'étalonnage par intervalle*	50 g	300 g	1.5 kg	5 kg
Masse d'étalonnage linéaire	30, 60 g	300, 600 g	1 kg, 1.5 kg	3 kg, 6 kg
Capacité x Précision de lecture (kg)	/	/	1.5 x 0.00001 ou 1.5 x 0.0001	6.2 x 0.001
Capacité x Précision de lecture (ct)	320 x 0.01 ou 320 x 0.1	3100 x 0.5	7500 x 0.5	31000 x 5
Capacité x Précision de lecture (oz)	2.2575 x 0.0005	21.870 x 0.005	52.910 x 0.005	218.70 x 0.05
Capacité x Précision de lecture (ozt)	2.0575 x 0.0005	19.935 x 0.005	48.225 x 0.005	199.35 x 0.05
Capacité x Précision de lecture (dwt)	41.153 x 0.001 ou 41.15 x 0.01	398.7 x 0.1	964.52 x 0.01 ou 964.5 x 0.1	3987 x 1
Capacité x Précision de lecture (lb)	/	1.3670 x 0.0005	3.3070 x 0.0005	13.670 x 0.005
Capacité x Précision de lecture (grn)	987.6 x 0.2	9568 x 2	23148 x 2	95680 x 20
Temps de stabilisation (sec.)	1,5	1	1,5	1
Construction	Boîtier en ABS et plateau en acier inoxydable			
Pare-vent	Oui	Non		
Étalonnage	Étalonnage externe par intervalle ou linéaire choisi par l'utilisateur			
Plage de tare	Pleine capacité par soustraction			
Unités de pesage**	g, kg, ct, oz, ozt, dwt, lb, grn			
Modes d'application**	Pesage, comptage de pièces, pourcentage, pesée de contrôle, totalisation, maintien de l'affichage			
Autonomie normale des piles	80 heures			
Plage de températures spécifiées	Classe II: 10°C à 30°C Classe III: 10°C à 40°C			
Conditions de stockage	-20°C à 55°C à 10% à 90% d'humidité relative, sans condensation			
Communication	RS232, Périphérique USB, Ethernet, Bluetooth***, Hôte USB (tous disponibles en tant qu'accessoire)			
Type d'affichage	Rétro-éclairage par LCD : 6 chiffres 7 segments avec rétro-éclairage blanc			
Taille de l'écran	Chiffres 20 mm			
Taille du plateau (L x P)	Ø 93 mm	Ø 120 mm	170 x 140 mm	
Dimensions d'balance (L x P x H)	202 x 222 x 103 mm	202 x 224 x 54 mm		
Dimensions d'expédition - (L x P x H)	300 x 250 x 129 mm	300 x 250 x 86 mm		
Poids net	1 kg			
Poids d'expédition	1,5 kg			

CONFORMITÉ

La conformité en vertu des normes suivantes est indiquée par les logos apposes sur le produit

Logo	Norme
	Ce produit est conforme aux normes harmonisées applicables des directives de l'UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) et 2014/31/UE (NAWI). La déclaration de conformité complète est disponible en ligne à l'adresse www.ohaus.com/ce.
	Ce produit est conforme aux directives européennes 2012/19/EU (DEEE) et 2006/66/CE (Piles). Éliminer ce produit conformément aux réglementations locales au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques. Pour les instructions relatives à l'élimination de ce produit en Europe, se reporter au site www.ohaus.com/weee.
	AS/NZS 61000.6.1, AS/NZS 61000.6.3
C US	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1

Déclaration de conformité FCC:

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement du FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences. Si celui-ci n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne puissent pas survenir dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences compromettant la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Déclaration de conformité d'ISED Canada:

Cet appareil numérique classe B est conforme à l'ICES-003 canadien.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Pour de plus amples informations sur la balance, se reporter au manuel d'instructions. On peut obtenir le manuel d'instructions soit par balayage du code QR code ou en se rendant sur la page produit Scout SJX pour le télécharger.
Se rendre sur www.ohaus.com pour enregistrer la garantie du produit.
Page produit: http://www.ohaus.com

QR Code:

P/N 30296501 J